

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
09.05.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 117 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Wartungsintervall nicht nach Herstellervorgaben eingehalten, dadurch Entfall der erweiterten Herstellergarantie
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.05.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	i30 (PD)(01.2017->) / i30 1.0 T-GDI Ed. 30 (EURO 6d)(OPF)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAH351BANJ177423	HSN / TSN	1349 / AEL
DAT Europa-Code®	013450510160002	DAT Marktindex	DE002 6256
Km-Stand abgelesen	61793	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3
Leistung (kW)	88	Hubraum (ccm)	998
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Dark Knight / MIC / Metallic / YG7		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Fulda / Multicontrol	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Fulda / Multicontrol	A / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz glänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachspoiler schwarz, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen 6,5x16, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT, Motorhaubenisolierung, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 205/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sondermodell Edition 30, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrung (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 15.10.2024 bei Kilometerstand 50.218

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

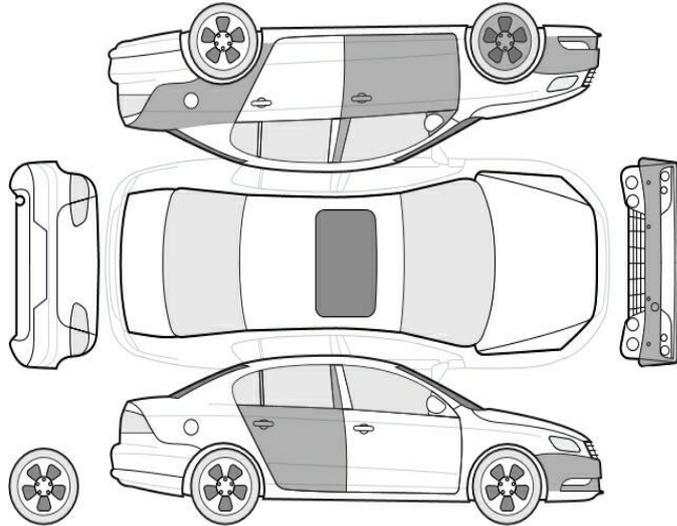

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartungsintervall nicht nach Herstellervorgaben eingehalten, dadurch Entfall der erweiterten Herstellergarantie (Bild 5)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 6)
3. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 9)
4. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 11)
5. Tür vorne links, eingedellt, smart repair (Bild 10)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 8)
Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 7)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

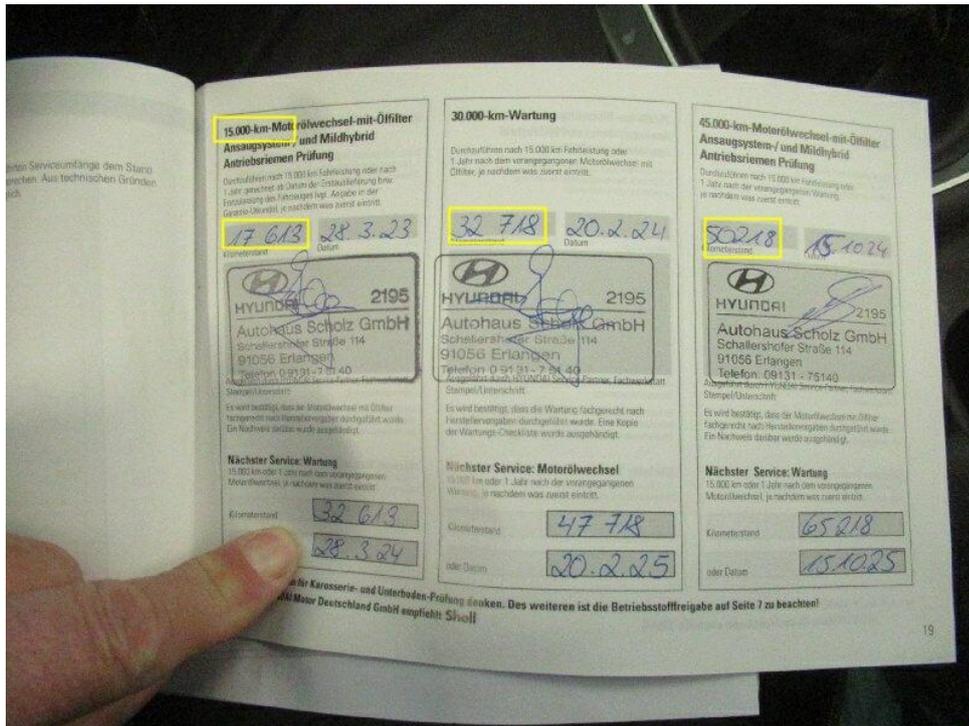


Bild 5 : Wartungsnachweise
Wartungsintervall nicht nach Herstellervorgaben eingehalten, dadurch Entfall der erweiterten Herstellergarantie



Bild 6 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern

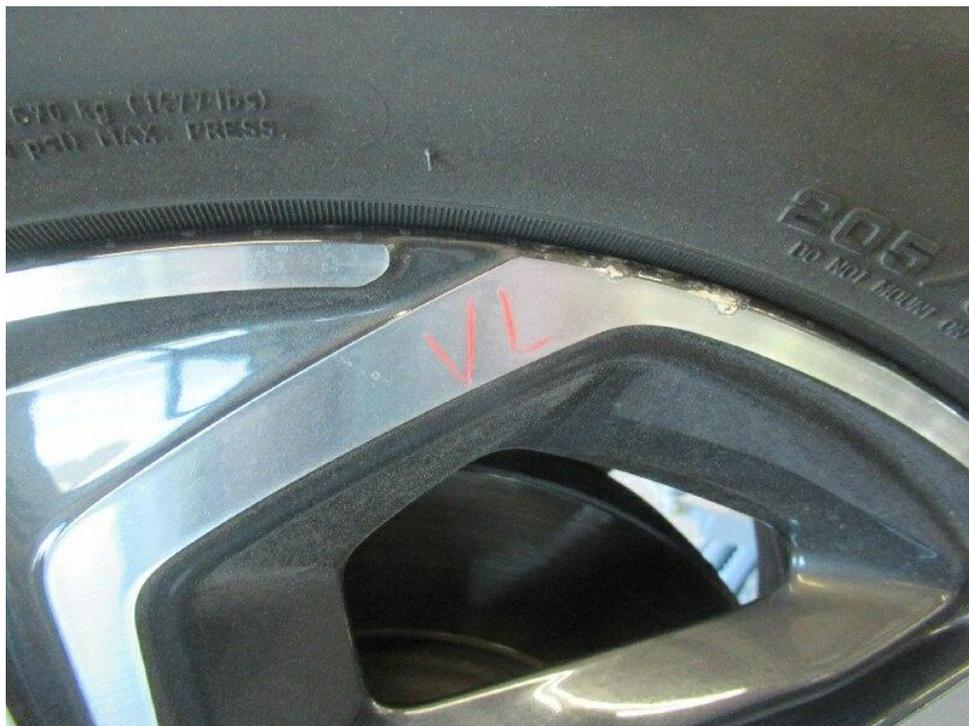


Bild 7 : Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 10 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 11 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair